

Linea Micro P



MINGARDI®
THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION



Window Automation industrY Srl a socio unico
Via C. Bassi, 7/A - 40015 Galliera (BO) - Italy - Tel. +39.051.6169111 - Fax +39.051.6169199
info@way-srl.com - www.way-srl.com

① Prima di intraprendere qualsiasi operazione di installazione o di collegamento elettrico si raccomanda di leggere con estrema attenzione anche il foglio delle Avvertenze Generali.

② Before embarking on any installation or wiring operations, also read the General Warnings sheet very carefully.

③ Avant d'entreprendre une opération d'installation ou de branchement électrique quelconque, il est recommandé de lire très attentivement également la notice des Recommandations Générales.

④ Es wird empfohlen, auch das Blatt der Allgemeinen Hinweise sehr aufmerksam zu lesen, bevor mit der Durchführung der Arbeiten für die Installation oder den elektrischen Anschluss begonnen wird.

⑤ Antes de iniciar cualquier operación de instalación o de conexión eléctrica, lean atentamente también la hoja de las Advertencias Generales.

⑥ Antes de iniciar qualquer trabalho de instalação ou de ligação eléctrica aconselha-se também a leitura com muita atenção da folha de Advertências Gerais.

⑦ Mielőtt belefogna bármilyen felszerelési, vagy elektromos csatlakoztatási műveletbe, azt javasoljuk, nagyon figyelmesen olvassa el az Általános tanácsok lapot is.

⑧ Alvorens de apparaten te installeren en/of aan te sluiten wordt aanbevolen het blad met de algemene waarschuwingen met de grootste aandacht te lezen.

⑨ Preden se lotite kakrišnega koli opravila v zvezi z nameščanjem ali vzpostavljanjem električne povezave priporočamo, da si pazljivo preberete tudi list s Splošnimi opozorili.

⑩ Před provedením jakékoli operace související s instalací nebo elektrickým zapojením zařízení si velmi pečlivě přečtěte také část obsahující Obecná upozornění.

⑪ Προτού ξεκινήστε οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης ή ηλεκτρικής σύνδεσης συστήματου ανάγνωση και του φύλου Γενικών Προσδοτήσεων με τη μένιστη Προσοχή.

⑫ قبلاً البدء، في أية عملية التركيب أو التوصيل الكهربائي، ننصح بقراءة أيضاً ورقة التحذيرات العامة بعناية فائقة.

⑬ Από την έκδοση της οποιαδήποτε ενέργειας εγκατάστασης ή ηλεκτρικής σύνδεσης συστήματου ανάγνωση και του φύλου Γενικών Προσδοτήσεων με τη μένιστη Προσοχή.

⑭ Descrizione montaggio su finestre a vasistas

⑮ Fitting to hopper frame windows

⑯ Description du montage sur fenêtres à vasistas

⑰ Anleitung zur Montage auf Klapfenstern

⑱ Descripción de montaje en ventanas de fuelle

⑲ Descrição da montagem em janelas de batente

⑳ A bukóablakokra történő fel szerelés leírása

㉑ Beschrijving van de montage op klapramen


㉒ Opis montażu na okna z górnym notranim vodoravnim prislonem.

㉓ Popis montáže na okna s nadsvětlíkem

㉔ Περιγραφή τοποθέτησης σε παρθύμα vasistas


㉕ وصف التركيب على نوافذ ذات جوانب مفتوحة

㉖ قبلاً البدء، في أية عملية التركيب أو التوصيل الكهربائي، ننصح بقراءة أيضاً ورقة التحذيرات العامة بعناية فائقة.

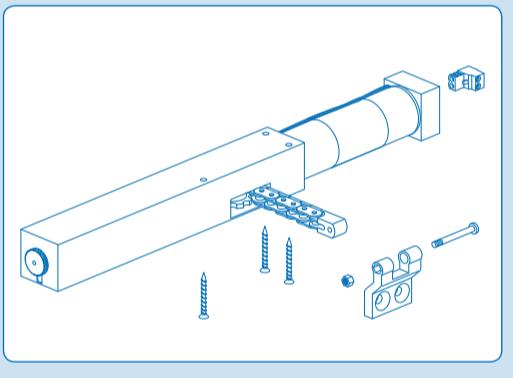

C ① Fresare un'apertura (B) nel telaio per alloggiare la trasmissione a catena.
② Mill an opening (B) in the frame where the chain transmission will be housed.
③ Fraiser une ouverture (B) dans le châssis pour installer la transmission à chaîne.
④ Eine Öffnung (B) für die Aufnahme des Kettenantriebs in den Rahmen fräsen.
⑤ Fresen una apertura (B) en el bastidor para alojar la transmisión de cadena.
⑥ Marjon egy nyílást (A) a keretbe a lánchajtás elhelyezéséhez.
⑦ Frees a opening (B) in the kozijn voor de kettingaandrijving.
⑧ Napravite odprtino (B) v okvir, kamor boste namestili verižni prenos.
⑨ Vyfrézuje otvor (B) na rámu okna pro uložení řetězového převodu.
⑩ Phrézáprete éva ántóiguma (B) στο πλαίσιο για την έδρα της αλυσιδωτής μετάδοσης.

㉗ افتح فتحة (B) في البابيك لإدخال وحدة النقل ذات الجزير.

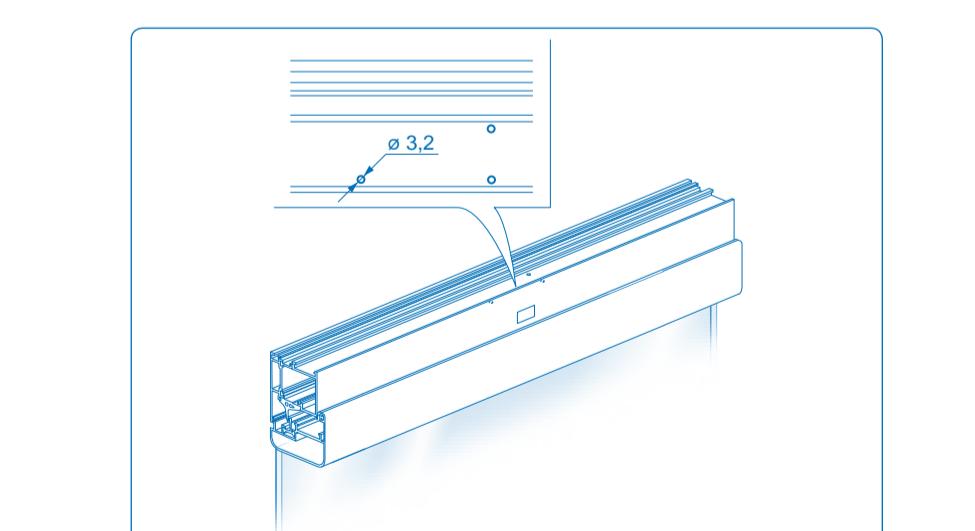

A ① Tracciare la mezzeria del telaio e misurare il sormonto (D) al centro dello spigolo superiore del battente con la guarnizione appoggiata, ma non premuta.

② Mark the centre line of the frame and measure the overlapped part (D) at the centre of the upper edge of the wing with the seal resting on it, but not pressed down.

③ Tracer la ligne médiane du châssis et mesurer le rehaussement (D) au centre de l'angle supérieur du battant avec le joint posé, mais non enfoncé.

④ Die Mittellinie des Rahmens anzzeichnen und den Überstand (D) in der Mitte der oberen Kante des Fensterflügels mit aufgelegter, jedoch nicht angerückter Dichtung abmessen.

⑤ Tracen la linea del centro del bastidor y midan la solapa (D) en el centro de la arista superior del batiente con la junta apoyada pero sin apretar.

⑥ Traçar o meio do caixilho e medir a saliência (D) ao centro da aresta superior do batente com a junta apoiada, mas não carregada.

⑦ Rajzolja fel az ablakkeret felezőszövonalát, és mérje meg a tűllépést (D) az ablakszárny felső szélénél középen megtámasztott, de nem nyomott ablaktömítéssel.

⑧ Tekeni de middelijn van het kozijn en meet het opdekprofiel (D) in het midden van de bovenste rand van de vleugel tegen de pakking aan, maar druk deze niet in.

⑨ Začrtajte sredisčno na okenski podboj in izmerite širino prekrivanja (D) na sredini zgornjega robu okvira, pri čemer naj bo okensko krilo samo prislonjen in ne trdo zaprto.


⑩ Vyznačte si středovou čáru rámu a změňte si překrytí (D) ve středu horní hrany křídla, na kterém je položeno tésnění.

⑪ Χαράτε τη μεσαία γραμμή του πλαισίου και μετρήστε το ξεπέρασμα (D) στο κέντρο της άνω γωνίας του παρθύμου/ραμουζού με ακούμπαρο παρέμβαση, όχι όμως υπό πίεση.

㉘ تتنبّع نقطة التسخيف للبابيك و قياس التحرير (D) الموجودة في منتصف الحافة الطولية للمصارع مع الإطار المطاطي المنيكي، ولكن

㉙ غير المضبوطة.

504836A - 00

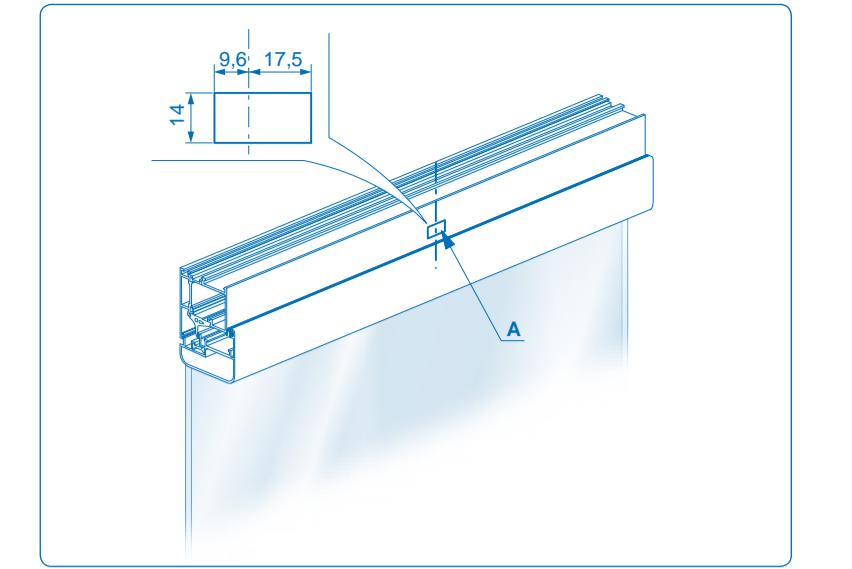


B ① Estrarre la guarnizione dall'infisso, fresare un'apertura (A) nel telaio per l'uscita della catena.
② Take the seal off of the frame, then mill an opening (A) in the frame from which the chain can exit.
③ Extraire le joint du bâti, fraiser une ouverture (A) dans le châssis pour la sortie de la chaîne.
④ Die Dichtung vom Fenster abnehmen und für den Ausgang der Kette eine Öffnung (A) in den Rahmen fräsen.
⑤ Extraigan la junta del marco, fresar una apertura (A) en el bastidor para que pueda salir la cadena.
⑥ Extrair a junta do caixilho, fresar uma abertura (A) no quadro para a saída da corrente.
⑦ Vegye ki a tömítést a nyílászáróból, marjon egy nyílást (A) a keretbe a fánc kimenetéhez.
⑧ Neem de pakking weg uit het kozijn, frees een opening (A) in het kozijn voor de uitgang van de ketting.
⑨ Izlecite tesnilo iz okvira, napravite odprtino (A) v okvir, skozi katero bo tekla veriga.
⑩ Vytáhněte těsnění a vyfrejte otvor (A) na rámu okna pro protažení řetězu (A) do vývodu.
⑪ Εξαγέτε το παρέμβαση από το κούφωμα, φρεάψτε ένα άνοιγμα (A) στο πλαίσιο για την έξοδο της αλυσιδας.

㉛ أخرج الإطار المطاطي من النافذة، افتح فتحة (A) في البابيك لخروج الجزير.

C ① Boor de bevestigingsgaten (\varnothing 3,2 mm) voor de kettingaandrijving (minimale dikte van de wand van het profiel 1,8 mm).
② Zavrtajte pritrdilne luknje (\varnothing 3,2 mm) za verižni prenos (min. debelina stene profila naj bo 1,8 mm).
③ Vyriezte otvory (\varnothing 3,2 mm) pro upevnění řetězového převodu (minimální tloušťka stěny profilu 1,8 mm).
④ Εκτελέσατε τις οπές στερέωσης (\varnothing 3,2 mm) για την αλυσιδωτή μετάδοση (ελάχιστο πάχος τοιχώματος προφίλ 1,8 mm).
⑤ قم بعمل ثقوب التثبيت (\varnothing 3,2 mm) للنلل بواسطة الجزير (أدنى سمك لجدار النافذة 1,8 مم).


D ① Τροφοδοτήσατε το κινητήρα και Προβείτε επί της χειρολαβής ρύθμισης ώστε η απόσταση μεταξύ πλαισίου και άκρης άγκυστου σύμπερυμάβεται μεταξύ $D + 8$ mm e $D + 10$ mm ($D = ξεπέρασμα$).
② قم بتزويد المحرك بالتدفقية و استخدم مقبس القطب بحيث تكون المسافة بين البابيك و طرف الركاب تترواح من $D + 8$ mm و $D + 10$ mm ($D = \text{التحرير}$).

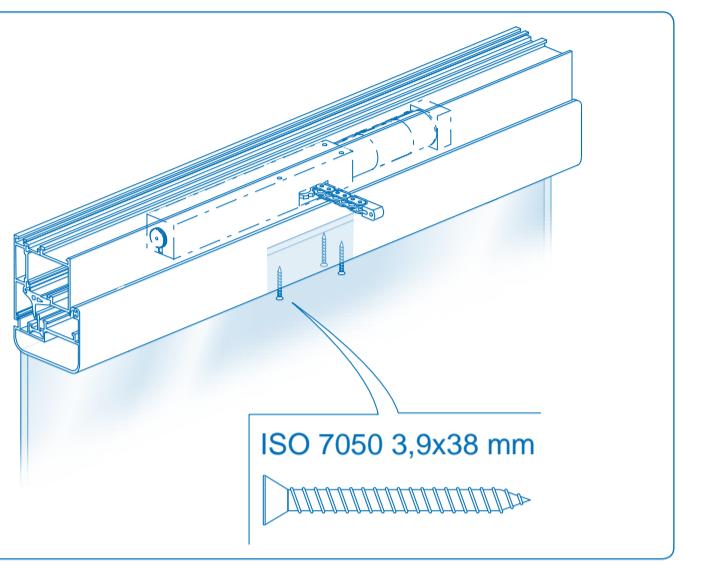


E ① Montare la trasmissione a catena mediante le viti a testa svasata ISO 7050 3,9x38 fornite a corredo.
② Install the chain transmission using the ISO 7050 3.9x38 flathead screws supplied.
③ Monter la transmission à chaîne au moyen des vis à tête évasée ISO 7050 3,9x38 fournies avec le système.
④ Den Kettenantrieb mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben ISO 7050 3,9x38 montieren.
⑤ Monten la transmisión de cadena mediante los tornillos de cabeza avellanada ISO 7050 3,9x38 suministrados con el equipamiento base.
⑥ Montar a transmissão com corrente com os parafusos de cabeça achatada ISO 7050 3,9x38 fornecidos.
⑦ Szerezje fel a lánchajtást a tartozékként mellékelt ISO 7050 3,9x38 süllyeszett fejű csavarok segítségével.
⑧ Monteer de kettingaandrijving met de bijgeleverde schroeven met verzonken kop ISO 7050 3,9x38.
⑨ Montirajte verižni prenos s priloženimi stožčastimi vijaki ISO 7050 3,9x38.
⑩ Namontujte řetězový převod za použití zapustných šroubů ISO 7050 3,9x38, které jsou součástí dodávky.
⑪ Τοποθετήσατε την αλυσιδωτή μετάδοση με τις βίδες διευρυμένης κεφαλής ISO 7050 3,9x38 που προήθενται.

㉜ قم بتثبيت وحدة النقل ذات الجزير بواسطة المسامير ذات الرأس الفارغ ISO 7050 3,9x38.

F ① Estratti la catena di 50 mm. Collegare la staffa all'estremità della catena mediante la vite M3x25 e il dado M3.
② Pull the chain out 50 mm. Connect the bracket to the end of the chain using the M3x25 screw and the M3 nut.
③ Retirer la chaîne de 50 mm. Relier la bride à l'extrémité de la chaîne à l'aide de la vis M3x25 et de l'écrou M3.
④ Die Kette um 50 mm herausfahren lassen. Die Konsole mit der Schraube M3x25 und der Mutter M3 mit dem Kettenende verbinden.
⑤ Extraigan la cadena de 50 mm. Conecten la abrazadera al extremo de la cadena mediante el tornillo M3x25 y la tuerca M3.
⑥ Extrair a corrente 50 mm. Ligar a chapa à extremidade da corrente com o parafuso M3x25 e a porca M3.
⑦ Vegye ki az 50 mm-es láncot. Csatlakoztassa a konzolt a lánc végéhez az M3x25 csavar és az M3 anya segítségével.
⑧ Neem de ketting van 50 mm. Sluit de beugel op het uiteinde van de ketting aan met de schroef M3x25 en de moer M3.
⑨ Izlecite verigo za 50 mm. Pridrite opornik na verigo z vijkeom M3x25 in matice M3.
⑩ Εξαγέτε την αλυσίδα 50 mm. Επενέστε δράζα 50 mm. Επενέστε την αλυσίδα 50 mm. Συνδέστε το άγκυστο στην άκρη της αλυσίδας με τη βίδα M3x25 και το παταμάδι M3.
㉝ أخرج الجزير الذي سمه 50 مم. قم بتصفيص الراكب في طرف الجزير بواسطة المسامير M3x25 و المسمار M3.

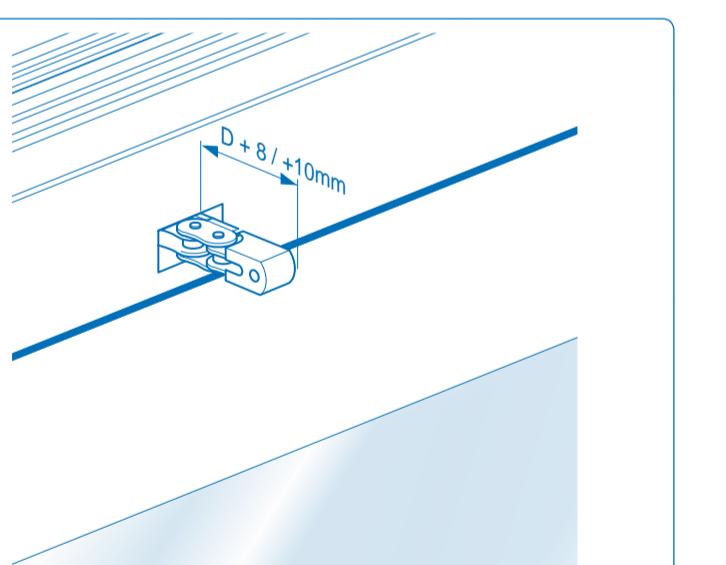


G ① Far rientrare la catena fino a quando la staffa si va ad appoggiare sul battente chiuso. Eseguire i fori (\varnothing 3,5 mm) per la staffa sul battente e fissarla con viti ISO 7050 4,2x9,5 (spessore minimo della parete del profilo: 1,5 mm se in alluminio, 3 mm se in plastica).
② Push the chain back in until the bracket rests against the closed wing. Make the holes (\varnothing 3,5 mm) for the bracket on the wing and secure it with ISO 7050 4,2x9,5 screws (minimum thickness of the wall of the profile: 1,5 mm if in aluminium, 3 mm if in plastic).
③ Faire rentrer la chaîne jusqu'à ce que la bride aille se poser sur le battant fermé. Exécuter les trous (\varnothing 3,5 mm) pour la bride sur le battant et la fixer à l'aide de vis ISO 7050 4,2x9,5 (épaisseur minimale de la paroi du profil : 1,5 mm si en aluminium, 3 mm si en plastique).
④ Die Kette einfahren lassen, bis die Konsole auf dem geschlossenen Fensterflügel aufliegt. Die Bohrungen (\varnothing 3,5 mm) für die Konsole auf dem Fensterflügel ausführen und die Konsole mit den Schrauben ISO 7050 4,2x9,5 befestigen (Mindeststärke der Profilwand: 1,5 mm bei Aluminiumwänden, 3 mm bei Kunststoffwänden).
⑤ Remetan la cadena hasta que la abrazadera se apoye en el batiente cerrado. Efectuar los orificios (\varnothing 3,5 mm.) para la abrazadera en el batiente y sujetarla con tornillos ISO 7050 4,2x9,5 (espesor mínimo de la pared del perfil: 1,5 mm. si es de aluminio, 3 mm. si es de plástico).
⑥ Recolher a corrente até que a chapa se apoie no batente fechado. Efectuar os furos (\varnothing 3,5 mm) para a chapa sobre o batente e fixá-la com os parafusos ISO 7050 4,2x9,5 (espessura mínima da parede do perfil: 1,5 mm se for em alumínio, 3 mm se for em plástico).
⑦ Engedje vissza a láncat egészen addig, amíg a konzol a zárt ablakszárnya levő konzolhoz, és rögzítse az ISO 7050 4,2x9,5 csavarokkal (a profil falának minimális vastagsága: 1,5 mm ha alumíniumból, 3 mm ha műanyagból van).
㉞ Laat de ketting inschuiven totdat de beugel op de gesloten vleugel steunt. Boor de gaten (\varnothing 3,5 mm) voor de beugel op de vleugel en bevestig hem met de schroeven ISO 7050 4,2x9,5 (minimale dikte van de wand van het profiel: 1,5 mm bij aluminium, 3 mm bij kunststof).

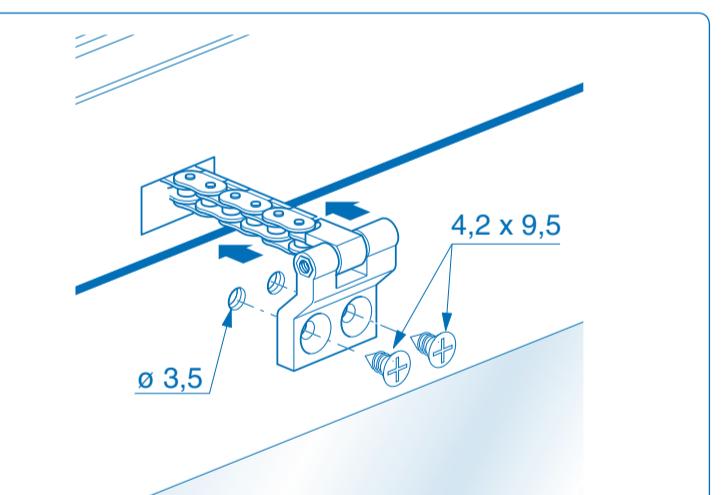


H ① Far rientrare la catena fino a quando la staffa si va ad appoggiare sul battente chiuso. Eseguire i fori (\varnothing 3,5 mm) per la staffa sul battente e fissarla con viti ISO 7050 4,2x9,5 (spessore minimo della parete del profilo: 1,5 mm se in alluminio, 3 mm se in plastica).
② Push the chain back in until the bracket rests against the closed wing. Make the holes (<math


④ Povlecite verigo nazaj, dokler se ne bo opornik naslonil na zaprto okensko krilo. Zavrtajte luknje (o 3,5 mm) za opornik na okenski okvir z vijaki ISO 7050 4.2x9.5 (min. debelina stene profila: aluminijasti 1,5 mm, plastični 3 mm).
 ⑤ Zasunite řetěz do původní polohy tak, aby se držák opíral o zavřené křídlo. Vyrvtejte otvory (o 3,5 mm) pro upevnění držáku ke křidlu a upevněte ho pomocí šroubů ISO 7050 4.2x9.5 (minimální tloušťka stěny profilu: 1,5 mm, jestliže je z hliníku, a 3 mm, jestliže je z umělého hmoty).
 ⑥ Prořeďte střny etanazofrapa tříkřídelnice až k držáku. Po tomto opakujte akumulaci po celém křídle.
 ⑦ Montážový profil má tloušťku 3 mm. Montážový profil je vložen do vnitřního profilu a svařen s ním. Montážový profil je vložen do vnitřního profilu a svařen s ním. Montážový profil je vložen do vnitřního profilu a svařen s ním. Montážový profil je vložen do vnitřního profilu a svařen s ním.

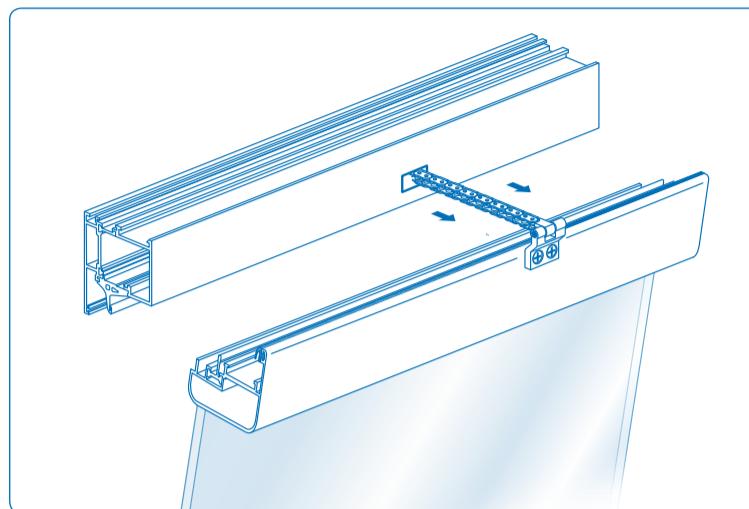

I ① Esegui una manovra completa di apertura - ② Open the window completely
 ② Exécutez une manœuvre comprenant l'ouverture - ③ Eine vollständige Öffnung ausführen.
 ④ Efectúen una maniobra completa de apertura - ⑤ Efectuar uma manobra completa de abertura
 ⑤ Végezzen egy teljes nyitási műveletet - ⑥ Open het raam volledig - ⑦ Opravite celoten postopek odpiranja okna - ⑧ Provđete kompletne otevření. - ⑨ Ektelešte oloklhprámevo eliyumó avoijmatoč
 ⑩ قم بعملية فتح كاملة.

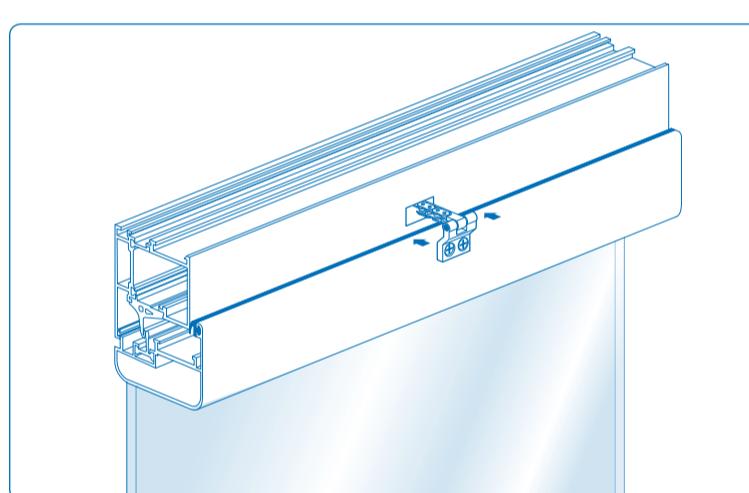

J ① Esegui una manovra completa di chiusura - ② Close the window completely
 ② Exécutez une manœuvre comprenant la fermeture - ③ Eine vollständige Schließung ausführen.
 ④ Efectúen una maniobra completa de cierre - ⑤ Efectuar uma manobra completa de fecho - ⑥ Végezzen egy teljes zárási műveletet - ⑦ Sluit het raam volledig - ⑧ Opravite celoten postopek zapíránia okna - ⑨ Provđete kompletní zavíření - ⑩ Ektelešte oloklhprámevo eliyumó kleslímatoč
 ⑪ قم بعملية غلق كاملة.

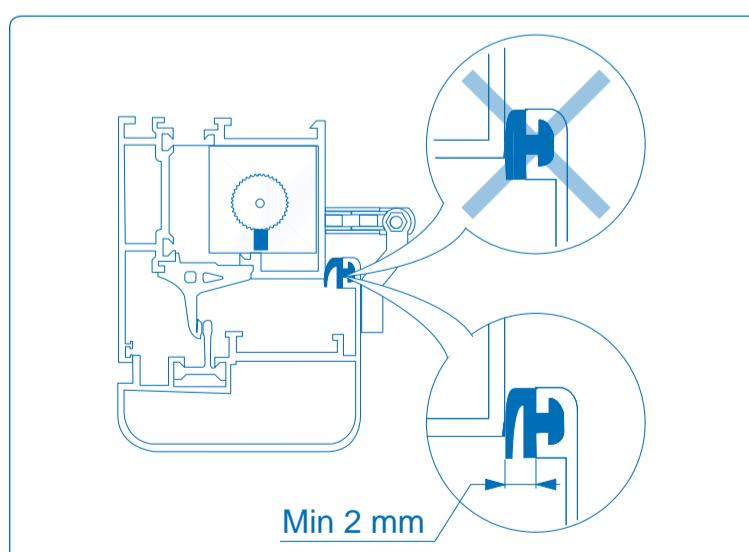

K ① Controllare la pressione del battente: la guarnizione deve essere presente lungo tutto il perimetro e nella zona della console deve essere premuta per minimo 2 mm.
 Verificare che l'arresto del motore avvenga per intervento del microinterruttore interni e non per assorbimento di corrente, perché altrimenti il motore potrebbe danneggiarsi. Eventualmente regolare la posizione di chiusura agenda sulla manopola.
 Montare la guarnizione nell'infisso e fissarla nella zona cava con del nastro adesivo.
 Check the pressure of the wing: the seal must cover the entire perimeter, and must be pressed down at least 2 mm in the console area.
 Check that the motor stops because the microswitch trips, and not because of current absorption; otherwise, the motor could become damaged. If necessary, adjust the closing position turning the knob.
 Install the seal on the frame and secure it in the hollow area with adhesive tape.
 Contrôler la pression du battant : le joint doit être prévu le long de tout le périmètre et dans la zone du pupitre il doit être enfoncé pour un minimum de 2 mm.

Vérifier que l'arrêt du moteur a lieu par suite de l'armement du microcontact interne et non pas par absorption de courant, parce que sinon le moteur pourrait en être endommagé. Eventuellement régler la position de fermeture, en agissant sur la poignée. Monter le joint dans le bâti et le fixer dans la zone creuse à l'aide du ruban adhésif.
 ④ Den Druck des Fensterflügels kontrollieren: die Dichtung muss auf dem gesamten Umfang vorhanden sein. Im Bereich der Konsole muss sie um mindestens 2 mm angedrückt werden. Überprüfen, ob die Abschaltung des Motors aufgrund des Eingriffs des internen Mikroschalters und nicht durch die Stromaufnahme erfolgt, da der Motor andernfalls beschädigt werden könnte. Eventuell muss die Schließposition über den Griff eingestellt werden. Die Dichtung auf dem Fenster montieren und im Hohrbereich mit Klebeband fixieren.
 ⑤ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.
 ⑥ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.
 ⑦ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.
 ⑧ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑨ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑩ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑪ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑫ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑬ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑭ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑮ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑯ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑰ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑱ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑲ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

⑳ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉑ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉒ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉓ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉔ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉕ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉖ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉗ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉘ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉙ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉚ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉛ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém obvodu a v části, kde je umístěný držák, musí být stlačené (alespoň 2 mm). Zkontrolujte, jestli zásahem koncových vypínačů dojde k vypnutí motoru, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Případně seřídit polohu zavření pomocí příslušného ovládače. Namontujte na okno těsnění a v důležité části ho upevněte pomocí lepicí pásky.

㉜ Kontrolujte tlak křídla: těsnění musí být nasazeno po celém